

SP60 ファームウェア更新方法

本書は 2022 年 3 月より発生している、GNSS 受信不良対策のためのファームウェア更新方法について記載したものです。

contents

| 1 | Spectra社製受信機のGNSS受信不具合について | 1 |
|---|----------------------------|---|
| 2 | アップデート前の準備 | 2 |
| 3 | ファームウェアアップデート | 3 |

Spectra社製受信機のGNSS受信不具合について

2022年3月より、弊社お取り扱いしているSPECTRA社製受信機SP60で古いファームウェアをご利用頂いている場合、まれにGNSS受信が正常に行えない不具合が発生しております。

この症状は、GNSSファームウェア Ver3.XX の受信機での発生を確認しております。

このファームウェアに該当する受信機をお持ちのお客様は、ファームウェアのアップデートを行ってください。

アップデートに必要なインストーラー等は販売代理店より入手、もしくは弊社のサポートページよりダウ ンロードしてください。

▶ 1.1.1 対応方法

ファームウェアを最新のVer4.22へ更新をお願いいたします。 更新手順につきましては次ページより確認を行いながらお願いいたします。



アップデート前の準備

■ 販売店理もしくは弊社ホームページから最新のFWをダウンロード

更新するための最新ファームウェア、Spectra Precision Loader等を事前にダウンロードしてください。

■ Spectra Precision Loaderのインストール

ファームウェアのアップデートはSP60付属の【Spectra Precision Loader】ソフトウェアを使用しま す。最新バージョンVer9.80をインストールして下さい。



🛶 SpectraPrecisionLoaderSetupV8_10_0.exe

■ SP60付属の電池の充電

電池の残量が30%未満の場合、ファームウェアのアップデートができません。必ず事前に充電を行ってください。

■ SP60付属USBケーブルの準備

ファームウェアアップデートにはUSB-MiniBケーブルを使用します。付属のUSBケーブルを準備して ください。



| Upgrade | Option | Warranty |
|---------|--------|----------|

【sp60_upgrade_v4.22.tar】ファイルを選択して開いてください。

ファイルが保存されている場所を検索して、tarファイルを選択してください。

| SP60 detected, plea | se select the upgrade file. | | × |
|---------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| ファイルの場所(I): | ➡ ダウンロード | v 🧿 🤔 📂 | |
| * | 名前 | 更新日時 | 種類 ^ |
| 0170 P922 | sp60_upgrade_v4.22.tar | 2021/11/08 10:10 | TAR ファイル |
| デスクトップ | | | |
| | | | |
| | | | |
| ネットワーク | | | |
| | < | | ` |
| | ファイル名(N): sp60_upgrade_v | v4.22.tar | ✓ III |
| | ファイルの種類(T): tar tiles (".tar) | | ***** |

😮 SP60のNew firmwareがV3.84となっているか確認してください。

| Spectra Geospatiai Loadei V3.0.0 | | |
|--|-------------------------|------------------|
| | Your receiver | |
| | Model: | SP60 |
| | Serial number: | 5748550834 |
| | FW package: | v4.21 |
| And a second sec | FW Date: | 25 Jan 2021 |
| | Expiration Date | : 1 Apr 2020 |
| | New firmware | |
| | FW package: | v4.22 |
| | FW Date: | 24 Aug 2021 |
| | | |
| | Power Supply | |
| | Power Supply Source: | Internal battery |

9 問題がなければ、【Update】ボタンをクリックしてアップデートを開始してください。 Update中はUSBを抜かないように注意して下さい。

Updateが完了すると受信機からビープ音がなり、少しするとPCのインジケータがSuccesfulとなります。 Closeをクリックしてインジケータを消してください。

| Spectra Precision Loader V8.10.0 | × | SP60 upgrade status Status Construit the construct film |
|----------------------------------|--|---|
| | Your receiver Model: SP60 Serial number: 5748550007 FW package: v3.81 | Prod |
| | FW Date: 27 Feb 2019 Expiration Date: 27 Mar 2020 | Chae |
| | New firmware FW package: v3.84 FW Date: 9 Oct 2019 Power Supply Source: Internal battery Level: 68% | SND upgrade status Status Optimer expanse file. Finner expanse file. |
| | Update Close | Result Succesful |

次のページでFW packageがv4.22となっていることを確認してください。

4





SP60 ファームウェア更新方法 2022年4月6日 第1版

ジオサーフ株式会社

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1TRCセンタービル5F TEL:03-6423-0925 FAX:03-6423-0926 https://www.geosurf.net/ info@geosurf.net